

**Diese Montageanleitung gilt für:**

Steckverbinder mit **Stecksystem 7-16**

für Kabel **RG 401/U (0,250")  
Semirigid flexibel 250-50**
**These instructions apply to:**

Connectors **Series 7-16**

for cable **RG 401/U (0.250")  
Semirigid flexibel 250-50**

Lesen Sie bitte vor Beginn der Montage diese Anleitung, die für qualifiziertes und geschultes Personal geschrieben ist, sorgfältig durch. Bei unsachgemäßer Montage ist eine Haftung bzw. Gewährleistung ausgeschlossen! Bitte beachten Sie bei Montage und Entsorgung die geltenden Umweltschutzbestimmungen!

These instructions were written for qualified and experienced personnel. Please read them carefully before starting work. Any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation practices is disclaimed! Please respect valid environmental regulations for assembly and waste disposal!

**Werkzeuge und Materialien**

Messschieber, Feinsäge, Feinfeile, Kabelmesser, Kombizange, Rohrschneider (wenn verfügbar), Lötkolben 100 W mit Lot, z.B. L-Sn60PbCu2 (Kabelinnenleiter), Lötkolben 300 W mit Lot, z.B. L-Sn60PbCu2 (Kabelaußenleiter)

**Tools and Materials**

Slide calipers, fine-toothed saw, fine file, cable knife, engineers pliers, pipe cutter (if available), soldering iron 100 W (cable inner conductor), solder 60/40-tin/lead, e.g. L-Sn60PbCu2, soldering iron 300 W (cable outer conductor), solder 60/40-tin/lead, e.g. L-Sn60PbCu2

**Steckverbinder-Teile**

Fig. 1

- 1 Steckerinnenleiter  
(lose beigelegt)
- 2 Steckverbinder

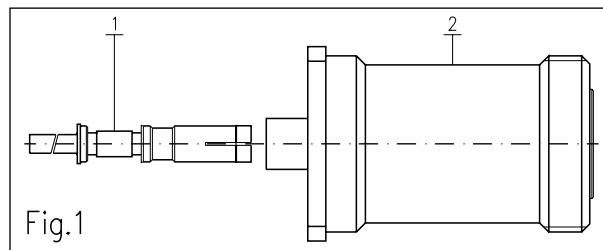

**Connector components**

Fig. 1

- 1 Connector inner conductor  
(separately packed)
- 2 Connector

**Kabelzuschnitt**

Fig. 2

- a) Kabel gem. Fig. 2 absetzen.  
Kabelaußenleiter einsägen oder einschneiden, anschließend abbrechen.  
Kabelinnenleiter entgraten.  
Sämtliche Metallspäne entfernen!  
**Achtung:** Kabelinnenleiter nicht deformieren!  
**Hinweis:** Mit gealterten Kabeln werden beste Ergebnisse erreicht!

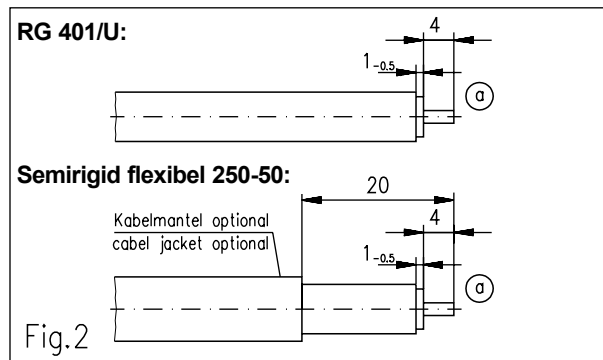

**Cable trimming**

Fig. 2

- a) Trim cable according to fig. 2.  
Saw or cut in cable outer conductor, then break it off.  
Deburr cable inner conductor.  
Remove all metal particles!  
**Caution:** Do not deform cable inner conductor!  
**Note:** For best performance use aged cables!

**Kabelinnenleiter vorbereiten**

Fig. 3

- b) Steckerinnenleiter Teil (1) auf den Kabelinnenleiter bis zum Anschlag schieben, mit 100 W Lötkolben verlöten und, falls erforderlich, gerade ausrichten.  
Auf fachgerechte Lötung achten!

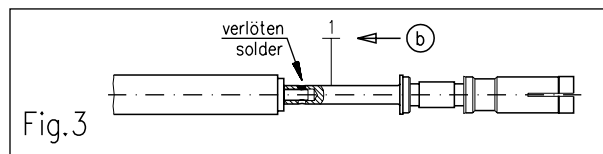

**Preparation of inner conductor**

Fig. 3

- b) Slide connector inner conductor part (1) onto cable inner conductor until stop and solder it with 100 W soldering iron. Align connector inner conductor part (1), if necessary.  
Proper soldering required!

**Steckerkopf-Montage**

Fig. 4

- c) Steckverbinder Teil (2) über den angelöteten Steckerinnenleiter Teil (1) bis zum Anschlag schieben.  
Kabelaußenleiter mit 300 W Lötkolben rundum verlöten.  
Auf fachgerechte Lötung achten!

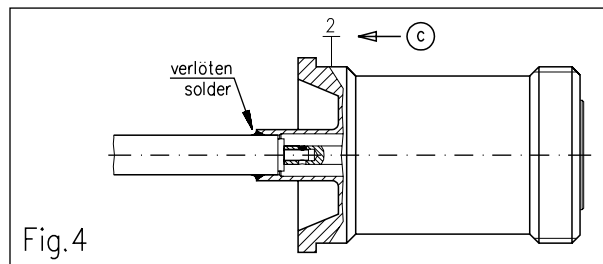

**Fitting of connector head**

Fig. 4

- c) Slide connector part (2) over soldered connector inner conductor part (1) until stop.  
Solder cable outer conductor circularly with 300 W soldering iron.  
Proper soldering required!